



КВБ 12 (кабельный ввод для коммутации бронированным кабелем с диаметром по броне до 12 мм)

① ГАЙКА

② БРОНЯ (диаметр до 12 мм)

③ БРОНЕКАБЕЛЬ (диаметр по поясной изоляции 6...10 мм)

④ ШТУЦЕР

⑤ КОНТРГАЙКА

⑥ ШАЙБА

⑦ УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО

Порядок монтажа:

1. Разделать бронекабель **(3)**. Снять наружную изоляцию и освободить кабель от брони на 110-150 мм.
2. Надеть на бронекабель поочередно: гайку **(1)**, шуцер **(4)** с контргайкой **(5)**, шайбу **(6)** и уплотнительное кольцо **(7)**.
3. Завести подготовленный бронекабель в корпус устройства.
4. Отрегулировать длину разделанной части кабеля внутри устройства, жилы кабеля должны свободно коммутироваться к клеммам.
5. До упора сдвинуть уплотнительное кольцо **(7)** внутрь вводной части устройства. Важно, чтобы конусная часть уплотнительного кольца была направлена в сторону устройства.
6. Сдвинуть шайбу **(6)** до упора в уплотнительное кольцо **(7)**.
7. Закрутить шуцер **(4)**, затягивать до тех пор, пока кабель не будет зафиксирован. Для проверки потянуть кабель из устройства.
8. Затянуть контргайку **(5)**.
9. Надеть разделанную броню **(2)** на шуцер **(4)**.
10. Затянуть гайку **(1)**.