




Угловые шлифовальные машины серии «Рубин» **УШМ 900/125**

Руководство по эксплуатации. Паспорт

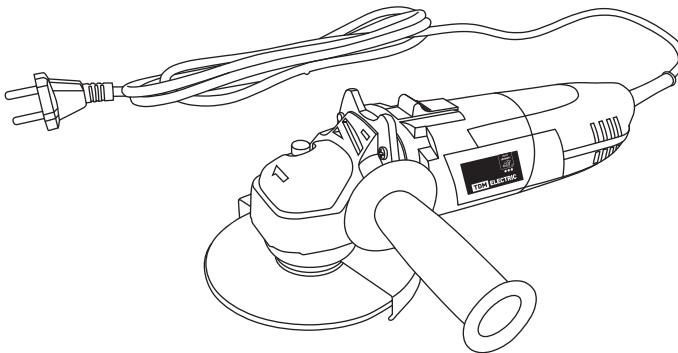

Уважаемый покупатель! Благодарим Вас за приобретение изделия торговой марки TDM ELECTRIC, которое отличается современным дизайном и высоким качеством. Для правильной и безопасной эксплуатации и во избежание недоразумений внимательно изучите настоящее Руководство по эксплуатации перед проведением работ.

1. Назначение и область применения

1.1. Угловые шлифовальные машины серии «Рубин» УШМ 900/125 (далее машины) применяются при производстве строительно-ремонтных работ.

1.2. Сфера применения машин:

- продольная, поперечная, косая резка металлических изделий (швеллер, уголок, тавр, дутавр, труба, арматура);
- резка камня, кирпича;
- шлифовальные работы;
- полировочные работы;
- сухая зачистка поверхностей.

Не допускаются работы по асбестосодержащим материалам, и материалам, содержащим взвешенную абразивную пыль.

1.3. Установленные в машинах коллекторные электродвигатели с двойной изоляцией (класс II по ГОСТ Р МЭК 60745-1-2011) обеспечивают максимальную электробезопасность при работе от сети переменного тока и не требуют дополнительного заземления.

1.4. Машины предназначены для бытового исполь-

зования в районах с умеренным климатом при температуре от -10 до +40 °C, относительной влажности не более 80%, а также отсутствием прямого воздействия атмосферных осадков и чрезмерной запыленности воздуха.

1.5. Степень защиты по МЭК 60529 обеспечивается оболочкой IP20.

1.6. Угловые шлифовальные машины предусматривают повторно-кратковременный режим эксплуатации с номинальным режимом: работа 15 минут / перерыв 5 мин.

ВНИМАНИЕ! Для предотвращения опасности воспламенения или поражения электрическим током не подвергайте изделие воздействию дождя или влаги. Не пытайтесь самостоятельно вскрывать его корпус. За обслуживанием или при появлении неисправности обращайтесь только к специалистам.

2. Технические характеристики

Технические характеристики машин представлены в таблице 1.

Таблица 1. Технические характеристики

| Наименование параметра | Значение |
|---|----------|
| Номинальное напряжение, В | ~230±10% |
| Допустимая частота переменного тока, Гц | 50 |
| Мощность, Вт | 900 |
| Потребляемый ток, А | 4,09 |
| Максимальный диаметр рабочего диска, мм | 125 |
| Диаметр посадочного отверстия рабочего инструмента, d, мм | 22,2 |
| Число оборотов на холостом ходу, об/мин | 11 000 |
| Диаметр резьбы на шпинделе | M14 |
| Длина кабеля электропитания, м | 3 |
| Эквивалентный уровень звукового давления, (LPA); дБ (A) | 87 |
| Эквивалентный уровень звуковой мощности, (LWA); дБ (A) | 98 |
| Масса, кг | 2,1 |
| Степень защиты по МЭК 60529 | IP20 |

3. Комплектность


3.1. В комплект поставки входят:

- Угловая шлифовальная машина – 1 шт.
- Защитный кожух – 1 шт.
- Фланец зажимной внутренний – 1 шт.
- Стопорная гайка – 2 шт.
- Угольные щетки (запасной комплект) – 1 шт.
- Рукоятка боковая – 1 шт.
- Фланцевый ключ – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации. Паспорт – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.

Производитель имеет право на изменения в конструкции с целью улучшения качества и дизайна, а также на изменение комплектации машины.

4. Конструкция и детали

4.1. Основные органы управления и индикации машины представлены на рисунке 1.

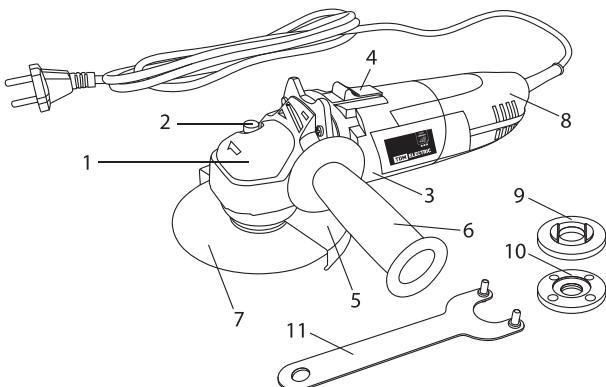

- 1 – корпус редуктора
- 2 – кнопка фиксатора шпинделя
- 3 – передняя крышка корпуса
- 4 – клавиша ползункового выключателя
- 5 – защитный кожух
- 6 – рукоятка боковая
- 7 – диск отрезной
- 8 – тыльная крышка корпуса
- 9 – фланец зажимной внутренний
- 10 – стопорная гайка
- 11 – фланцевый ключ

Рисунок 1. Органы управления

4.2. Конструктивные элементы

Информация о конструктивных элементах машины представлена на рисунке 2 и в таблице 2.

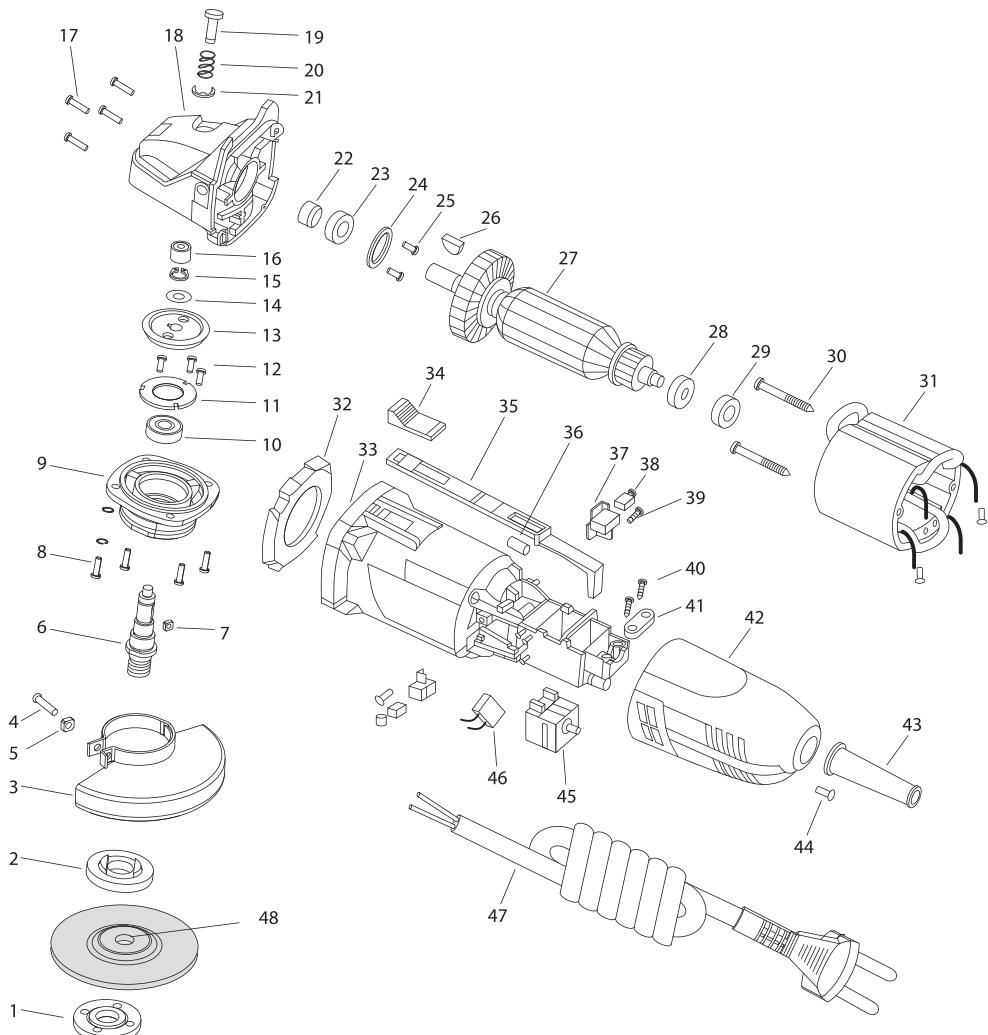


Рисунок 2. Конструкция УШМ 900/125

Таблица 2. Конструктивные элементы УШМ 900/125

| Номер детали | Тип детали | Количество, шт. |
|--------------|---------------------|-----------------|
| 1 | Зажимной фланец | |
| 2 | Стопорная гайка | |
| 3 | Защитный кожух | |
| 4 | Винт M5×25 мм | 1 |
| 5 | Гайка M5 квадратная | |
| 6 | Шпиндель | |
| 7 | Шпонка 3×10 мм | 4 |
| 8 | Винт ST4×16 мм | |
| 9 | Передняя крышка | 1 |

| Номер детали | Тип детали | Количество, шт. |
|--------------|--------------------------------------|-----------------|
| 10 | Подшипник № 6000 | 1 |
| 11 | Сальник подшипника | |
| 12 | Винт с потайной головкой ST4x10 мм | 3 |
| 13 | Большое зубчатое колесо | |
| 14 | Шайба | |
| 15 | Стопорное кольцо Ø10 мм | 1 |
| 16 | Втулка шпинделя | |
| 17 | Винт ST4x20 мм | 4 |
| 18 | Корпус редуктора | |
| 19 | Штифт кнопки фиксатора | |
| 20 | Пружина | |
| 21 | Прокладка Ø5 мм | 1 |
| 22 | Передаточная шестерня | |
| 23 | Подшипник № 629 | |
| 24 | Сальник подшипника | |
| 25 | Винт с потайной головкой ST4x10 мм | 2 |
| 26 | Шпонка 3x10 мм | |
| 27 | Ротор | |
| 28 | Подшипник №607 | 1 |
| 29 | Пыльник | |
| 30 | Винт ST4x16 мм | 2 |
| 31 | Статор | |
| 32 | Диафрагма | |
| 33 | Корпус передняя часть | |
| 34 | Клавиша ползункового выключателя | 1 |
| 35 | Тяга выключателя | |
| 36 | Пружина | |
| 37 | Щеткодержатель | |
| 38 | Щетка угольная | |
| 39 | Винт ST3x8 мм | 2 |
| 40 | Винт ST4x14 мм | |
| 41 | Крепежный элемент сетевого шнура | |
| 42 | Тыльная крышка корпуса | |
| 43 | Воротник сетевого шнура | |
| 44 | Винт ST4x12 мм | |
| 45 | Выключатель | 1 |
| 46 | Конденсатор 0,22uF | |
| 47 | Сетевой шнур | |
| 48 | Диск отрезной (в комплект не входит) | |

ВНИМАНИЕ! Производитель имеет право на изменения в конструкции с целью улучшения качества и дизайна, а также на изменение комплектности изделия, не меняя его потребительских свойств.

5. Меры безопасности

ВНИМАНИЕ! При работе с угловой шлифовальной машиной всегда пользуйтесь средствами защиты органов зрения и слуха. Следует надевать личные средства защиты, такие как противопыльный респиратор, перчатки, каска и фартук. Пыль, образующаяся от шлифования, может быть опасной для здоровья.



5.1. Запрещается эксплуатация машины:

- во взрывоопасных помещениях или помещениях с химически активной средой, вблизи от легковос-

пламеняющихся жидкостей и газов;

- в условиях воздействия капель и брызг, а также на открытых площадках при атмосферных осадках;
- при неисправной электропроводке или электрической розетке, а также если выходные параметры тока, частоты и напряжения сети не соответствуют указанным в таблице 1 настоящего Руководства по эксплуатации;
- при повреждении электрического кабеля или его вилки;
- при кольцевом искрении под щетками;
- при появлении дыма или запаха, характерного для горящей изоляции;
- при повреждении (трещине) на сменной оснастке, на корпусе редуктора машины или крышке электродвигателя;
- при появлении постороннего звука в корпусе ре-

дуктора.

5.2. Безопасная работа машины возможна только после внимательного изучения потребителем настоящего Руководства по эксплуатации перед проведением работ.

5.3. Позаботьтесь о хорошем освещении.

5.4. Не отвлекайтесь во время работы, выполняя ее вдумчиво.

5.5. Избегайте физического контакта с заземленными объектами (металлическими трубами, батареями и т.д.)

5.6. Перед началом работы проверяйте рабочую зону на наличие скрытых коммуникаций (газопровода, водопровода, электрической или телефонной проводки и т. д.).

5.7. Не позволяйте посторонним людям и животным приближаться к месту работы.

5.8. Не используйте электроинструмент в состоянии алкогольного, наркотического опьянения, болезни.

5.9. При работах, связанных с образованием пыли, пользуйтесь пылеуловителями, особенно в закрытых помещениях.

5.10. При работе в помещениях с повышенной концентрацией пыли или мелких опилок, особенно при работе с металлами, для предотвращения электрического пробоя необходимо использовать устройства токовой защиты.

5.11. Никогда не производите работы машиной без защитного кожуха, это опасно для жизни.

5.12. Не касайтесь обрабатываемой детали сразу же после работы, она может быть очень горячей и привести к ожогам кожи.

5.13. Перед запуском машины, убедитесь, что диск не касается обрабатываемой детали.

5.14. При проведении отрезных или шлифовальных работ выбирайте устойчивую позу. Следите за положением ног и вертикальным положением тела.

5.15. Держите машину за изолированные поверхности рукожяток, так как режущий инструмент может касаться собственного кабеля. Повреждение токоведущего кабеля диском может привести к тому, что доступные металлические части окажутся под напряжением с риском поражения работающего электрическим током.

5.16. Не переносите машину, держась за кабель. Для отключения машины от сети беритесь за вилку, а не за кабель. Защищайте электрический кабель от пере-

грева, попадания масла, а также от острых граней движущегося инструмента. Если кабель поврежден в процессе работы, то, не касаясь его, выньте вилку из розетки и замените электрический кабель.

5.17. Избегайте непреднамеренного включения: следите за тем, чтобы при подключении к сети машина была выключена. Не переносите подключенную к сети машину, держа палец на клавише включения.

5.18. Пользуйтесь, в случае необходимости, электрическими сетевыми удлинителями, рассчитанными на ток, потребляемый машиной (см. таблицу 1 настоящего Руководства по эксплуатации).

5.19. Берегитесь летящих искр. Держите машину так, чтобы искры отлетали в другую сторону от Вас и других людей или легковоспламеняющихся материалов. Обратите внимание, что диск продолжает вращаться после отключения машины, не производите никаких действий, а также не кладите ее до полной остановки диска.

5.20. Надежно закрепляйте обрабатываемую деталь. Запрещается зажимать в тиски саму машину.

5.21. Не «задавливайте» отрезной диск и не прикладывайте чрезмерное усилие подачи. Не делайте недопустимо глубокие резы. При прикладывании чрезмерного усилия подачи возрастает нагрузка на двигатель и вероятность заклинивания диска в прорези. Это может привести к отскоку или разрыву диска.

5.22. Не находитесь непосредственно впереди или за вращающимися отрезным или шлифовальным диском. Диск во время работы вращается от Вас, возможный отскок может отбросить машину в вашу сторону.

5.23. Будьте осторожны при выполнении работ обратным резом, это может привести к обратному удару и отскоку машины.

5.24. Будьте особо осторожны при работе в нишах и в других затененных зонах. Выступающий вперед диск может встретить непредвиденное препятствие, что может привести к отскоку машины и потере равновесия.

5.25. Замену сменного инструмента производите только после полной остановки двигателя, отключения машины от сети и остывания инструмента до приемлемой температуры.

5.26. По окончании работ, во время перерыва или замены сменного инструмента отключайте машину от сети.

6. Первое включение

ВНИМАНИЕ! Все работы по сборке/настройке проводить ТОЛЬКО с отключенной от сети угловой шлифовальной машиной.

6.1. Установка защитного кожуха:

- установите защитный кожух (5) (здесь и далее см. рисунок 1 настоящего Руководства по эксплуатации) на посадочное место, поверните кожух примерно на 180°;

- крепко затяните фиксирующий винт;

- кожух диска можно повернуть в необходимое для работы положение, предварительно ослабив фиксирующий винт;

- защитный кожух диска необходимо устанавливать таким образом, чтобы закрытая сторона кожуха всегда располагалась по направлению к работнику.

6.2. Установка инструмента:

- установите внутренний фланец (9) на шпиндель.

Наденьте рабочий диск (7) на внутренний фланец и закрутите стопорную гайку (10) на шпиндель;

- для затяжки стопорной гайки крепко нажмите на кнопку фиксатора шпинделя (2) так, чтобы шпиндель заблокировался и не мог вращаться. Вращая фланцевый ключ (11) по часовой стрелке, затяните стопорную гайку;

- после затяжки стопорной гайки отпустите кнопку фиксатора шпинделя (2). Используйте кнопку фиксации шпинделя (2) только с остановленным двигателем. В противном случае это может нанести вред машине и причинить травму.

6.3. Установка боковой рукоятки:

- в корпусе редуктора машины (1) с обеих сторон предусмотрены резьбовые отверстия для установки боковой рукоятки (6). Подберите максимально удобное положение для опорной руки и прочно

закрепите боковую рукоятку;

- перед началом работы всегда проверяйте надежность крепления боковой рукоятки.

6.4. Машину следует подключать только к однофазной сети переменного тока, напряжение которой соответствует напряжению, указанному на маркировочном стикере или в инструкции по эксплуатации.

6.5. Включение и выключение машины производится клавишей ползункового выключателя (4), расположенной на передней крышке корпуса машины. Для включения сдвиньте клавишу ползункового выключателя (4) от себя (положение 1). Чтобы выключить машину, сдвиньте клавишу на себя (положение 0).

6.6. Если при выполнении действий, указанных в пре-

дыдущих пунктах, не выявлено неисправностей, Вы можете приступить к работе.

ВНИМАНИЕ! Шлифование под большими углами приводит к порезам или прогоранию поверхности обрабатываемого материала.

Не производите шлифовальные работы краями отрезного диска, это может привести к разрушению оснастки и травмированию оператора.

Не применяйте шлифовальную шкурку размером больше шлифовального тарельчатого диска. Шлифовальная шкурка, выступающая за тарельчатый диск, может стать причиной травмы, привести к заклиниванию, разрыву шкурки и отскоку машины.



7. Эксплуатация

7.1. Машина предназначена для выполнения следующих операций:

- отрезные работы;
- шлифовальные работы;
- зачистные работы;
- обдирочные работы.

7.2. Для начала работ установите необходимый инструмент на шпиндель, подключите машину к сети.

7.3. Осуществите пробное включение, дайте поработать инструменту не менее 2 минут в режиме без нагрузки.

7.4. Производите работы, принимая во внимание следующие рекомендации, а также соблюдая меры безопасности, указанные в пункте 5 настоящего Руководства по эксплуатации.

7.4.1. Отрезные работы по металлу.

При производстве отрезных работ обеспечьте умеренную подачу, соответствующую типу металла, не нужно сильно давить на инструмент, перекащивать его или выполнять колебательное движение. Не затормаживайте отрезной диск боковым давлением. Используйте возвратно-поступательную технику резки. Помните, оптимальный контроль работы осуществляется при производстве реза под прямым углом к отрезаемой поверхности.

7.4.2. Отрезные работы по камню.

Для резки изделий из камня используйте специальный плоский режущий диск по камню. Подводите диск к обрабатываемому изделию под тем углом, под которым необходимо производить резку. Удерживайте этот угол во время резки и не оказывайте боковых усилий на диск. Не «задавливайте» диск и не прикладывайте чрезмерное усилие подачи. Не производите недопустимо глубокие резы в изделии.

Внимательно следите за чистотой инструмента, так как при резке камня образуется большое количество пыли, которая может забить вентиляционные проемы машины и привести к ее выходу из строя!

7.4.3. Обдирочное шлифование поверхностей.

При черновом шлифовании достигается наилучший результат, если инструмент подводится к обрабаты-

ваемому предмету под углом в пределах от 30° до 40°. С умеренным давлением совершайте инструментом возвратно-поступательные движения. Это поможет избежать слишком сильного нагрева, образования рытвин и изменения цвета обрабатываемой поверхности.

7.4.4. Шлифование поверхностей.

Осторожно и плавно подводите шлифовальный круг к обрабатываемой поверхности.

Наиболее эффективный результат шлифовки плоских покрытий достигаются при положении шлифовального диска под углом 10–30° к обрабатываемой поверхности, а равномерный износ шлифовального диска достигается при поддержании угла шлифования в 20–30°.

7.5. Во время эксплуатации не забывайте кратковременно отключать машину во избежание перегрева двигателя – работа 15 мин, перерыв 5 мин.

7.6. Соблюдайте инструкции изготовителя относительно надлежащей установки и использования дисков.

7.7. Используйте диски только надлежащего размера и с максимальной рабочей скоростью, указанной в спецификации.

7.8. При использовании дисков с вогнутым центром (тип 42) обязательно используйте только диски, армированные стекловолокном.

7.9. Перед использованием отрезных и шлифовальных дисков тщательно проверяйте его на отсутствие трещин, сколов или других повреждений. Немедленно производите замену поврежденного диска.

7.10. Никогда не используйте в машине инструмент с дисками для резки по дереву.

7.11. Не пользуйтесь отдельными переходными втулками для крепления абразивных дисков с большими отверстиями.

7.12. Используйте только фланцы и стопорные гайки, предназначенные для данного типа машины.

7.13. По окончании работ отсоедините машину от сети.

ВНИМАНИЕ! Своевременно производите техническое обслуживание машины.

8. Уход и обслуживание

8.1. Следите за чистотой машины. По окончании работы очищайте от стружки, пыли и грязевых отложений ее корпус и элементы управления. При необходимости продуйте вентиляционные решетки сжатым

воздухом.

8.2. Не используйте для очистки твердые предметы и агрессивные чистящие средства.

8.3. Не мойте машину и инструмент проточной водой.

8.4. При смене отрезных и шлифовальных дисков и принадлежностей следуйте указаниям, изложенным в пункте 6 настоящего Руководства по эксплуатации.

8.5. При обнаружении ослабленных винтов немедленно осуществите затяжку.

8.6. Следите за состоянием графитовых щеток электродвигателя (грязные и изношенные графитовые щетки вызывают сильное искрение и потерю мощности машины).

9. Возможные неисправности и методы их устранения

9.1. Возможные неисправности и методы их устранения представлены в таблице 3.

Таблица 3. Возможные неисправности и методы их устранения

| Неисправность | Вероятная причина | Действия к устраниению |
|---|---|--|
| Машина не включается | Нет напряжения в сети питания | Проверьте наличие напряжения в сети питания |
| | Неисправна клавиша ползункового выключателя | В период гарантийных обязательств обратитесь по месту приобретения изделия. После окончания гарантийного срока – к специалисту по ремонту данного вида изделия |
| | Неисправен кабель питания | |
| | Изношены щетки | |
| Искрение щеток | Изношены щетки | В период гарантийных обязательств обратитесь по месту приобретения изделия. После окончания гарантийного срока – к специалисту по ремонту данного вида изделия |
| | Загрязнен коллектор | |
| | Неисправна обмотка статора | |
| Появление дыма и запаха горелой изоляции | Неисправность обмоток ротора или статора | |
| Двигатель перегревается | Загрязнена решетка охлаждения двигателя | Прочистите решетку охлаждения электродвигателя |
| | Двигатель перегружен | Не оказывайте сильного давления на рабочую часть инструмента |
| | Неисправен ротор | В период гарантийных обязательств обратитесь по месту приобретения изделия. После окончания гарантийного срока – к специалисту по ремонту данного вида изделия |
| Двигатель не развивает полную скорость и не работает на полную мощность | Низкое напряжение в сети питания | Проверьте наличие напряжения в сети питания |
| | Сгорела обмотка или произошел обрыв в обмотке | В период гарантийных обязательств обратитесь по месту приобретения изделия. После окончания гарантийного срока – к специалисту по ремонту данного вида изделия |
| | Изношены щетки | |
| Машина выключилась во время работы | Нет напряжения в сети питания | Проверьте наличие напряжения в сети питания. |
| | Неисправна клавиша ползункового выключателя | В период гарантийных обязательств обратитесь по месту приобретения изделия. После окончания гарантийного срока – к специалисту по ремонту данного вида изделия |

10. Условия транспортирования и хранения

10.1. Транспортирование изделий допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту упакованной продукции от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.

10.2. Хранение изделий осуществляется только в упаковке изготовителя в помещениях с естественной

вентиляцией при температуре от -45 до +50 °C.

10.3. Абразивные диски используемые в качестве оснастки, должны храниться в сухом месте (см. рекомендации производителей дисков).

11. Гарантийные обязательства

11.1. Если в процессе эксплуатации изделия Вы сочтете, что параметры его работы отличаются от изложенных в данном Руководстве по эксплуатации, рекомендуем обратиться за консультацией в организацию, продавшую Вам изделие.

11.2. Производитель устанавливает гарантийный срок на данное изделие в течение 1 года со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации, изложенных в данном Руководстве по эксплуатации.

11.3. Во избежание возможных недоразумений сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к изделию при продаже (накладные, гарантийный талон).

11.4. Гарантия не распространяется на изделие, недостатки которого возникли вследствие следующих причин:

- нарушения потребителем правил транспортирования, хранения или эксплуатации изделия;
- действий третьих лиц;
- ремонта или внесения несанкционированных изготавителем конструктивных или схемотехнических изменений неуполномоченными лицами;
- отклонения от государственных стандартов (ГОСТов) и норм питающих сетей;
- неправильного подключения изделия;
- действий непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т. п.).

12. Ограничение ответственности

12.1. Производитель не несет ответственности за:

- прямые, косвенные или вытекающие убытки, потерю прибыли или коммерческие потери, каким бы то ни было образом связанные с изделием;
- возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации и

установки изделия, либо умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц.

12.2. Ответственность производителя не может превысить собственной стоимости изделия.

12.3. При обнаружении неисправностей в период гарантийных обязательств необходимо обращаться по месту приобретения изделия.

13. Гарантийный талон

Угловая шлифовальная машина УШМ 900/125 серии «Рубин», серийный номер _____ торговой марки TDM ELECTRIC изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным к эксплуатации.

Гарантийный срок 1 год со дня продажи.

Дата изготовления «_____» 20_____. г.

Изделие соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011

Штамп технического контроля изготовителя



Дата продажи «_____» 20_____. г.

Подпись продавца _____ ШТАМП МАГАЗИНА

Претензий по внешнему виду и комплектности изделия не имею, с условиями эксплуатации и гарантийного обслуживания ознакомлен:

Подпись покупателя _____

Уполномоченный представитель изготовителя ООО «НЭКМ»
117405, РФ, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 Б, этаж 6, офис 652
Телефон: +7 (495) 727-32-14, (495) 640-32-14
info@tdme.ru



Произведено под контролем правообладателя товарного знака «TDM ELECTRIC» в Китае на заводе Вэньчжоу Рокгранд Трайд Кампани, Лтд., Китай, г. Вэньчжоу, ул. Шифу, здание Синьи, оф. А1501

Если в процессе эксплуатации продукции у Вас возникли вопросы, Вы можете обратиться в сервисную службу TDM ELECTRIC по бесплатному телефону: 8 (800) 700-63-26 (для звонков на территории РФ).

Подробнее об ассортименте продукции торговой марки TDM ELECTRIC Вы можете узнать на сайте www.tdme.ru.